

Localisation : 71
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs
Commune : Gergy
Lieu-dit : Osnay
Adresse : V.C. 27
Titre courant : **ferme**
Dénomination : ferme

Référence : IA71000363

Cartographie : Lambert2 0799150 2214150

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Etat de conservation : vestiges ; mauvais état

Dossier d'inventaire topographique établi en 1986, 2002 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 1986

HISTORIQUE

Datation : 17e siècle , 18e siècle , 1er quart 19e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : De la ferme du 17e siècle en pans-de-bois subsistaient encore au milieu du 20e siècle une partie du logis, le colombier et un grand bâtiment de dépendances déjà très remanié ; le logis comportait un second corps datant du 18e. Depuis, le colombier a disparu et le logis est en ruines. La chapelle désaffectée, construite au début du 19e siècle, et le grand bâtiment remanié sont encore debout.

DESCRIPTION

SITUATION : en écart

PARTIES CONSTITUANTES : remise ; grange ; colombier ; étable ; chapelle

MATERIAUX

Gros oeuvre : calcaire ; brique et pierre ; pan de bois ; enduit
Couverture : tuile plate

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : sous-sol ; rez-de-chaussée surélevé ; comble à surcroît

COUVERTURE : toit à deux pans ; croupe

DISTRIBUTION : escalier intérieur : escalier tournant, en charpente

Localisation : 71 - Gergy

Réf. : IA71000363

Lieu-dit : Osnay

Adresse : V.C. 27

Titre courant : ferme

Dénomination : ferme

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Ferme, en grande partie ruinée, composée de bâtiments séparés autour d'une cour ouverte. A l'ouest, le bâtiment d'habitation comprend un corps principal, de plan approximativement carré, en briques et moellons enduits, il est flanqué à droite et au même alignement d'un corps moins élevé en pans-de-bois hourdés de briques, de plan rectangulaire, abritant plusieurs pièces annexes du logis, et doublé à l'arrière d'une construction en appentis. Le corps principal, double en profondeur, abritait 4 pièces sur cellier et communiquait avec la salle commune de l'autre corps par un escalier à balustres en bois tourné. Cette salle, avec cheminée à manteau de bois, jouxte une chambre à four et donne à l'arrière sur une souillarde en appentis. Les ouvertures de la façade sur cour du corps principal ont un encadrement en pierre de taille et un linteau en arc segmentaire. Le bâtiment des dépendances très remanié et les porcheries sont situés au sud de la cour. Au nord se trouve une chapelle de plan rectangulaire construite en brique enduite, de même que les encadrements des ouvertures en léger ressaut ; la porte d'entrée est en arc segmentaire, les petites fenêtres en plein-cintre ; le sol est couvert d'un carrelage beige à bouchons noir. Le toit à deux versants de tuile plate est surmonté d'un campanile en charpente couvert d'un petit toit galbé à croupes en zinc.

TYPOLOGIE : ferme à bâtiments d'habitation et dépendances séparés, implantés autour d'une cour ouverte

71
n° département

GERGY
commune



Osnay
adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône
arrondissement

Verdun-sur-le-Doubs
canton

FERME
dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000 feuille : Verdun-sur-le-Doubs Lambert : II x = 799 15
3025 Est y = 214 15

Cadastre année : 1937 section : ZB parcelle : cad. non retenu
année : section : parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle : bâtiment désaffecté

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 12.02.1987 par Ch. OliverEAU
revu le : par

Situation :

A l'Est du hameau, en bordure de la V.C. 27.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- maison située à droite d'une cour ouverte en bordure de rue ; composée d'un corps principal de plan approximativement carré, flanqué à droite et au même alignement d'un corps de plan rectangulaire abritant plusieurs pièces annexes du logis, doublé à l'arrière par un corps en appentis de même longueur.
- au fond de la cour, bâtiment de dépendances (remanié).
- porcheries (en ruine) sur le côté antérieur de la cour ; chapelle (~~en ruine~~) à gauche des porcheries.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . pierre calcaire en moellons équarris et brique, enduit (corps principal du bâtiment d'habitation).
 - . pan-de-bois, hourdis de brique, enduit (corps annexe du bâtiment d'habitation).
 - . pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures et chaînes d'angle du corps principal du bâtiment d'habitation).
- couverture :
 - . tuile plate.

Structure :

- corps principal : logis sur étage de soubassement (cave, cellier) légèrement enterré ; comble à surcroît ; double en profondeur.

.../...

GERGY

Verdun-sur-le-Doubs

FERME (cad. 1937 ZB cad. non retenu)

- corps annexe : en rez-de-chaussée de plain-pied ; comble à surcroît ; double en profondeur.

Elévation :

- . ouvertures du logis et du cellier à linteaux délardés (façade antérieure).
- . mur-pignon gauche : 2 fenêtres murées.
- . mur postérieur (façade principale à l'origine) remanié.
- . une lucarne en bois, en arc segmentaire (à l'aplomb de la porte du cellier, façade antérieure).
- . auvent (façade antérieure du corps annexe).
- . 1 fenêtre-haute donnant accès au fenil (façade antérieure du corps annexe).
- . corniche en briques, 2e rang en "dents-de-scie" (corps principal).

Couverture :

Toit à croupe latérale gauche (corps principal) ; toit à croupe latérale droite (corps annexe) ; toit en appentis (appentis doublant le corps annexe à l'arrière).

Distribution intérieure :

- corps principal :
 - . cellier-cave à pièce unique, plafonnée.
 - . logis : 4 pièces de dimensions égales (chambres ?).
- corps annexe à pan-de-bois :
 - . chambre à four à droite ; on y accède par la porte droite de la façade sur cour.
 - . pièce commune à gauche avec cheminée à manteau en bois ; 2 portes d'accès (façade sur cour) ; escalier tournant en bois, dans-oeuvre à la partie antérieure gauche, il relie les 2 corps de logis.
 - . corps en appentis : souillard à l'arrière de la pièce commune ; flanquée à droite (entre la pièce commune et la chambre à four) d'un escalier en bois, tournant, menant au comble.

Datation :

18e siècle.

Observation :

La structure très particulière de ce bâtiment a été retrouvée dans l'ancien presbytère de la commune de Grisse (cf. dossier cad. 1983 AH 1) : s'agit-il de constructions homogènes, où ont-elles été modifiées en cours de réalisation ?

D'autre part la présence d'une chapelle à Osnay pourrait signifier que cette maison avait une destination religieuse, comme le presbytère de Crisse qui est flanqué d'un bâtiment de dépendances à droite et situé près d'une croix de carrefour. Malheureusement, l'état de délabrement des autres bâtiments (chapelle, dépendances) ne nous permet pas de répondre à ces questions.


71. GERGY
hameau d'Osnay

V.C. n° 27

Ferme

Pl. I : Plan de situation

Extrait agrandi de la carte IGN, 1 / 25 000, 3025 E, 1981

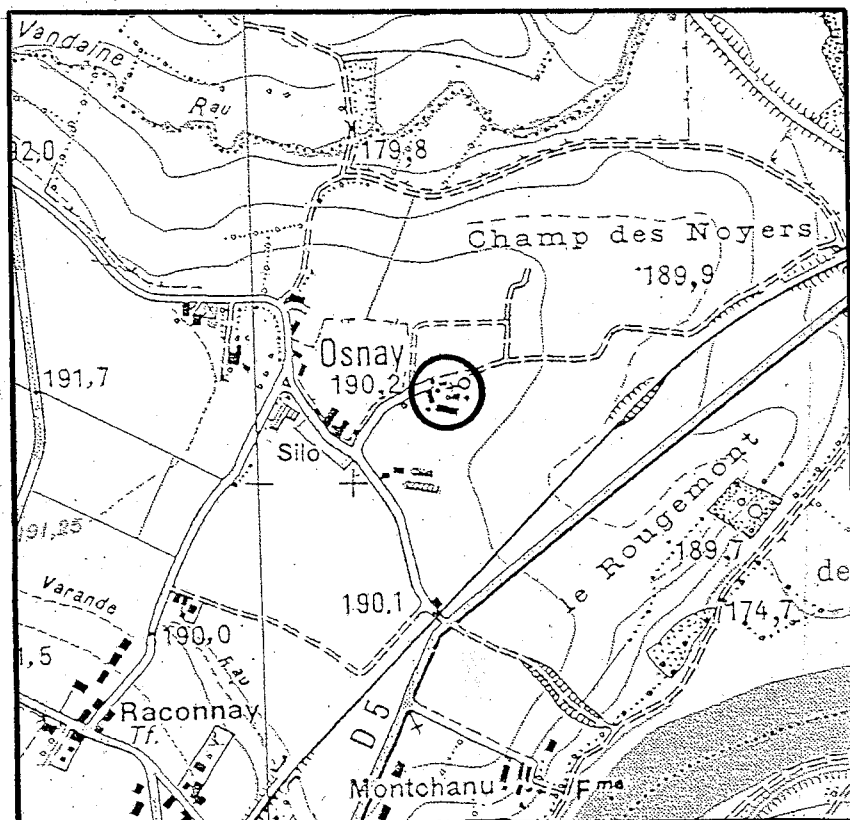



71. GERGY
hameau d'Osnay

V.C. n° 27
Ferme

Pl. II : Plan masse

Extrait de l'ancien cadastre, 1836, A4, échelle 1 / 1250

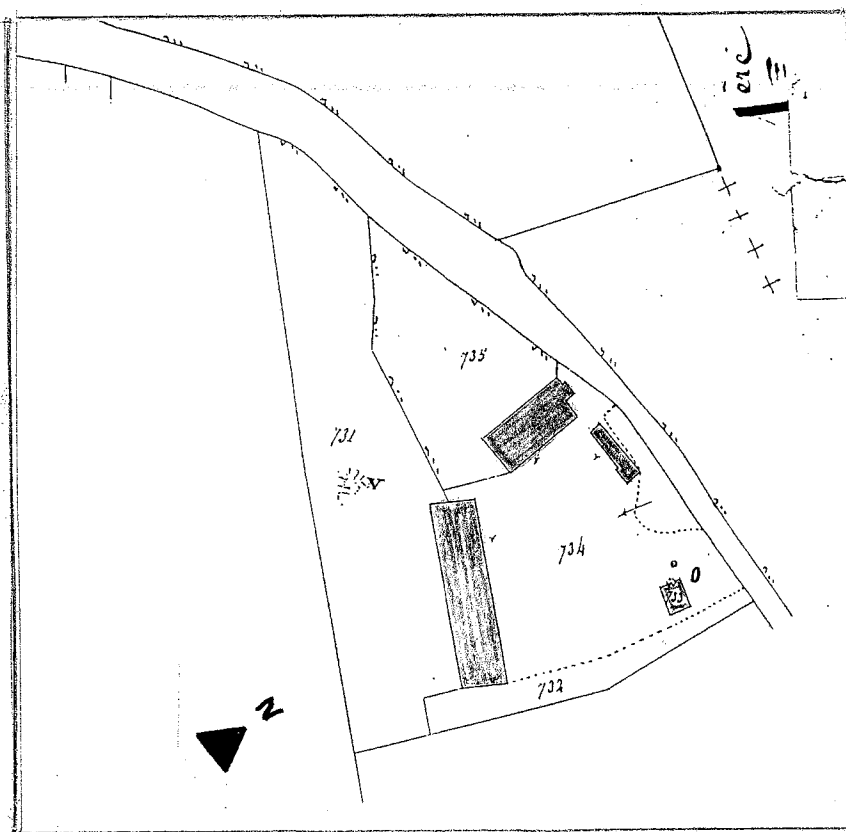

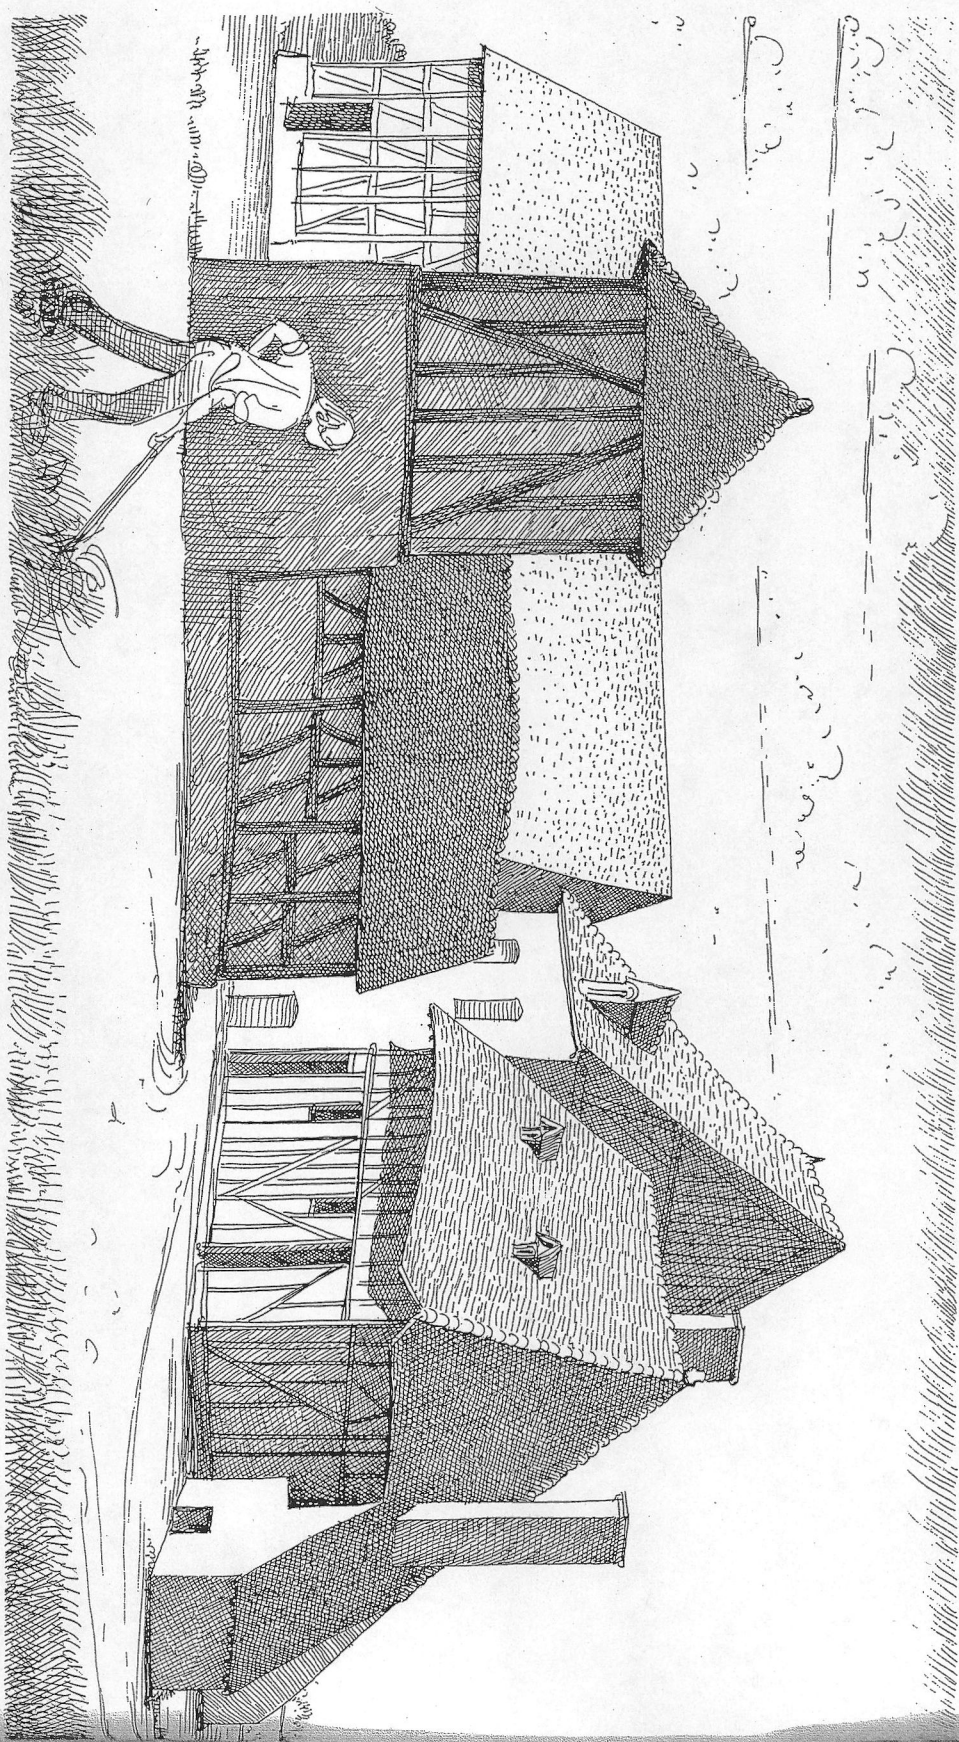

57. Gergy. Osnay.

L'ensemble des bâtiments était à l'origine à pan de bois, y compris le logis à droite avec son four extérieur. La vaste grange, le pigeonnier près du chemin sont encore en place. A la fin du XVIII^{ème} siècle, on construisit un nouveau logis à deux niveaux, à façade et lucarne de pierre. Probablement une seconde tranche devait augmenter la maison en détruisant l'ancien logis. En effet, le pignon haut à pan de bois est une ferme de charpente accommodée en provisoire de longue durée. Le vieux logis (fin XVII^{ème} siècle) a un colombage à poteaux multiples. Au toit, de minuscules lucarnes et un pot en épi.

Fig. 01 Vue d'ensemble prise du nord.

02 71 0248 X
02 71 0249 ZA



Fig. 02 Vue d'ensemble prise de l'ouest.

02 71 0246 X
02 71 0247 ZA

71

GERGY
Osnay

MAISON
(carte IGN. ; f : Verdun-sur-le-
Doubs, 3025 Est, x = 799 15,
y = 214 15)
Élévation sur cour.

86.71.228 V
Cliché M. ROSSO



Fig. 03

Fig. 04 Chapelle

02 71 0250 X
02 71 0251 ZA